

# Radiomuseum.org: Grundig (Radio-Vertrieb, RVF, Radiowerke) Super Color C3302 Serie F1616 Ch= CUC52KT

Servicehinweise für Schaltkreise mit Netztransistor

teil; Gerät mit Netztransistor betrieben, Primärseite des Schaltkreises liegt an Netzpotential. Bei fehlender Sekundärspannung oder Taktet des Netztaktes Sekundärtaststromkreise einzeln unterbrechen und Funktion überprüfen.

Schwierheiten bei Nichtschwingen des Sperrwandlers.

→ Anlaufspannung (Pin 9/5) < 8 V Anlauf über Di R 616 → Referenzspannung (Pin 1) teiles Sekundärtaststromkreises ca. 6 V

→ Startimpuls (Pin 4) (Pin 7) ② Basistaktsteuerung

C 626 muss vor Wechsel des IC 631 entladen sein! Netzleitregelung (Pin 7)

Service hints for switch-mode power supply: operate set with mains-isolating transformer (in b. the primary side of the SM power supply is normally not isolated, if there is no secondary voltage or the power supply pulsates, disconnect the secondary circuits individually and check operation.

Fault finding scheme if blocking function prevents oscillation:

→ Starting voltage (Pin 9/5) 8 V starting via Di R 616 and R 616

→ Reference voltage (Pin 1) approx. 6 V

→ Start pulse (Pin 4) ① Base current drive (Pin 7)

Before replacement of IC 631, C 626 must be discharged. Power supply range 160 to 260 VAC.

Avermente di Servizio dell'alimentatore: Alimentare l'apparecchiatura con un trasformatore sepolto. Il lato primario dell'alimentatore è a potenziale di terra. Se viene a mancare la tensione del secondario o in caso di interruzione dell'alimentatore, interromperlo una volta, il circuito del secondario e controllarne la funzione. Se il trasduttore di interruzione non viene accenduto, ricercare il guasto secondo lo schema seguente:

→ tensione di avviamento (Pin 9/5) < 8 V Avviamento via trimpot Di 616 e R 616 tensione di riferimento (Pin 1) ca. 6 V.

→ Impulso di avviamento (Pin 4) ② Pilotaggio della corrente di basso (Pin 7) ③

Il C 626 deve essere scarico prima di cambiare il IC 631! Cambio di regolazione dell'alimentatore: 160 a 260 V

Bei Eingriffen Schutzmaßnahmen für MOS-Bauteile beachten!

When handling MOS-circuits, always observe the MOS protection measures!

Adoperando componenti o circuiti MOS, osservare le corrispondenti misure di protezione!

- When handling MOS-circuits, always observe the MOS protection measures!
- Adoperando componenti o circuiti MOS, osservare le corrispondenti misure di protezione!

Die mit  $\Delta$  bezeichneten Bauteile sind nach den Richtlinien des VDE bzw. IEC für die Geräte sicherheit und die mit  $\triangle$  bezeichneten für die einwandfreie Gerätefunktion unbedingt notwendig. Im Ersatzfall dürfen nur Originaleite Verwendung finden.

I componenti  $\Delta$  hanno la massima importanza per la sicurezza dell'apparecchio e sono conformi alle norme VDE o IEC e quindi sono assolutamente necessari per il funzionamento perfetto dell'apparecchio. In caso di sostituzione impiegare quindi soltanto pezzi di ricambio originali.


○ • Netzschalter  
Mains switch  
interruttore di rete

$\ominus$  Regler +A  
Control +A  
Regolatore +A

Lautstärke  
Volume  
Volumen

Farbkontrast  
Colour contrast  
Contrasto colore

Helligkeit  
Bright  
Luminosità

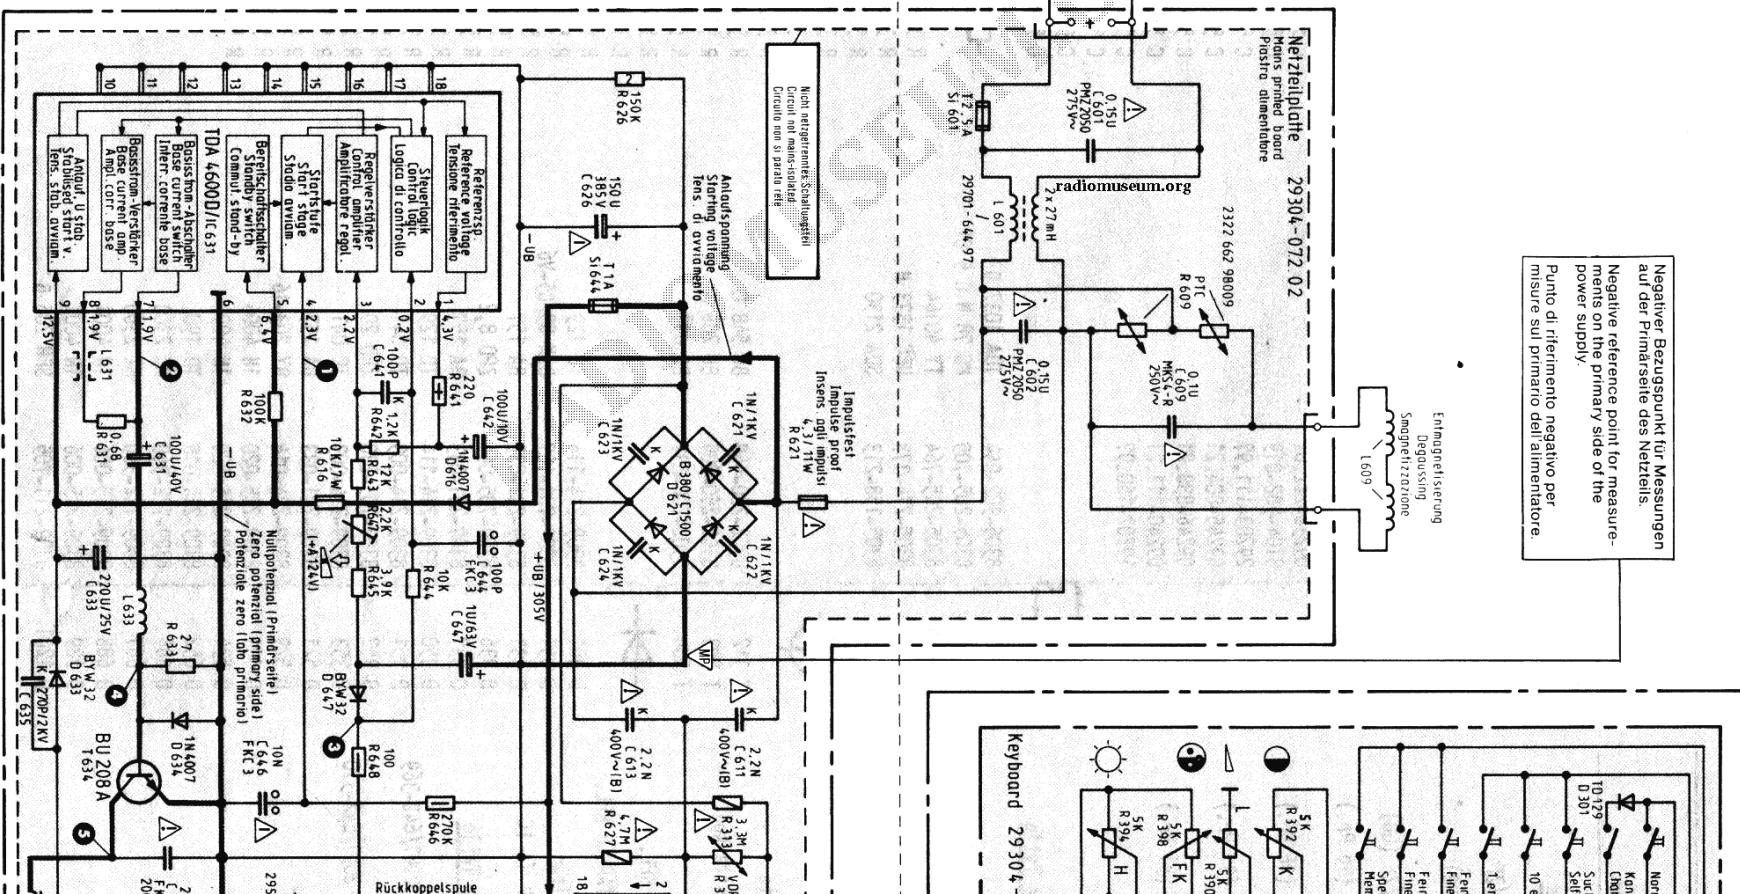

Negativer Bezugspunkt für Messungen auf der Primärseite des Netzteils.  
Punto di riferimento negativo per misure sul primario dell'alimentatore.

• Entmagnetisierung  
Degaussing  
Smagnergizzazone

Impulstest  
Impulse test

Inserts. null Impulse  
Inserisci. nullo impulso

• Negative reference point for measurement on the primary side of the power supply.  
Punto di riferimento negativo per misure sul primario dell'alimentatore.

